

## کارگاه سیستم زهکشی زیر پوشش کانالها

۲۶ آذر ماه ۱۳۸۳

### بررسی ترک‌های روکش بتنی در کانال‌های کشاورزی و آبیاری

سیاوش لیتکویی<sup>۱</sup>

#### چکیده

بروز درز و ترک در پوشش‌های بتنی کانالها و گاه جابجایی این پوشش‌ها که در دوره‌های مختلف ساخت کانال، آبیاری آزمایشی و بهره برداری مشاهده می‌شود بعلت ماهیت پیچیده ترکها و مشکل در تشخیص منشأ آنها نتوانسته راهگشائی برای عملیات ترمیمی در پروژه‌های اجرا شده و راهنمائی برای عملیات طراحی در پروژه‌های بعدی باشد. ماهیت پیچیده و عدم تشخیص منشأ ترکها طوری است که بعضاً ترکها و وجود آنها را با همه عوارض جنبی امری عادی، بدیهی و حتی اجتناب ناپذیر تلقی کنند. درمقاله حاضر، با تکیه بر اطلاعات جمع آوری شده در یک پروژه تیپ، منشأ بروز ترکها در مقوله‌های زیر به تفکیک مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است:

- بتن، عملیات بتن ریزی، جزئیات عمل آوری و مقاومت بتن
- خاک و خصوصیات رفتاری خاکها چه در بستر طبیعی و چه در مناطق خاکریزی شده
- طراحی و جزئیات طرح
- بهره برداری (آزمایشی و دراز مدت)

بنابراین، ضمن تفکیک و دسته بندی ترکها، علت بروز آنها شناسائی شده است و ضمن ارائه راه حل برای پروژه تیپ، براساس اطلاعات و تجربه بدست آمده، جهت جلوگیری از بروز این گونه عوارض در سایر پروژه‌ها پیشنهادهایی ارائه شده است.

## ۱- مقدمه

- درن، ترک و جابجایی در پوشش بتنی کانالهای احداث شده به منظور آبیاری مزارع غالباً بصورت امری بدیهی تلقی شده و توجه خاصی به بررسی آن نشده است. در بعضی موارد نیز که این گونه مسائل مورد بررسی قرار گرفته، نتایج ضد و نقیض و گاه گمراه کننده‌ای بدنبال داشته است. شاید علت اصلی، در پیچیدگی نوع و منشاء ترکها و حرکتها و یا در ترکیب احتمالی چند منشاء نهفته باشد.
- در مطالعات حاضر، سعی شده است که بررسیها از جهات و جوانب مختلف و بطور فراگیر در جستجوی علت و یا علل بروز این مسائل باشد. بعلاوه و همکاری کارفرما، تجربه وسیع مشاور طرح و امکانات موجود آزمایشگاه محلی جهت کنترل مصالح (بتنی و خاکی)، پروژه طرح کشت و صنعت نیشکر میان آب بعنوان یک الگوی نمونه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله بدون شک، مختص به این پروژه نیست و می‌تواند در پروژه‌های دیگر نیز صادق باشد. در طرح میان آب، کانالهای آبرسان و P1 پس از اتمام کارهای اجرایی در مهر ماه ۱۳۷۳ آگیری شدند، اما در پی قطع آب ترکهایی در کانالها مشاهده شد که تشخیص منشاء آنها به سادگی میسر نشد و در نتیجه زمینه لازم جهت بررسیهای مفصل که در زیر می‌آید فراهم گردید.

## ۲- مختصری از شرح طرح

وسعت مفید طرح حدود ۶۳۰۰ هکتار و مساحت کل حدود ۹۶۰۰ هکتار است. اراضی طرح از شمال به جاده کارون - شوشتر، از شرق به رودخانه دن، از غرب به مزارع هفت تپه و از جنوب به راه آهن اندیمشک - اهواز محدود است.

کانال آبرسان به طول حدود ۵ کیلومتر، عرض کف ۳ متر، ارتفاع روکش بتنی ۳/۱۱ متر عمق نرمال آب ۲/۶۸، شیب جانبی قائم به افق  $\frac{1}{4}$ :۱، شیب طولی ۱۰۰،۰۰۰:۱۵ و ضخامت روکش بتنی بیش از ۱۲ سانتی متر و غالباً تا ۱۵ سانتی متر اجرا شده است.

کانال P1 به طول حدود ۱۰ کیلومتر، عرض کف ۱ تا ۳ متر، ارتفاع روکش بتنی ۰/۹۵ تا ۲/۳۵ متر، عمق نرمال آب ۰/۷۵ تا ۲/۰۱ متر، شیب جانبی قائم به افق  $\frac{1}{4}$ :۱، شیب طولی ۱۰۰،۰۰۰:۱۵ و ضخامت روکش بتنی ۱۲ سانتی متر اجرا شده است. مقاومت ۴۲ روزه نمونه‌های بتنی هیچ گاه از ۲۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع کمتر نبوده است.

در قسمت خاکریز از خاک رس با درصد پراکنده گچ تا حداکثر ۳ درصد استفاده شده است، هر چند لایه فوقانی به ضخامت ۱ متر عموماً از خاک عاری از گچ انتخاب شده است.

بطور کلی مشخصات خاکریزها در کانال آبرسان CL و یا CL-ML است با  $30 < LL < 35$  و  $7 < PI < 15$ .

در قسمتهایی که کانال بر روی زمین طبیعی قرار گرفته، جنس بستر ML و یا SM بوده است. در مورد کانال P1، مصالح خاکریزی از جنس CL با  $28 < LL < 40$  و  $9 < PI < 20$  انتخاب شده و هر گاه کانال در بستر طبیعی قرار گرفته، جنس بستر ML شناسائی شده است.

### ۳- چگونگی ترکها

بطور خلاصه ترکها از نظر شکل ظاهری به گروههای زیر تقسیم می‌شوند:

اول - ترکهایی که می‌توان آنها را ترکهای مویی نامید و عموماً ناشی از انقباض بتن هستند. این گونه ترکها ممکن است در جهات و طولهای مختلف مشاهده شوند و اثری در نحوه عملکرد و کارآیی کانال ندارد (شکل‌های ۱ و ۲).

دوم - ترکهایی که تا حدود ۱ سانتی متر باز شده و غالباً با سطح آب موازی هستند. این گونه ترکها مشروط بر آنکه بازتر نشوند و یا جابجایی دال در دو طرف ترک اتفاق نیفتد، عموماً با گل و لای و رسوبات آب پر می‌شوند و در کارآیی کانال موثر نیستند (شکل‌های ۳ و ۴).

سوم - ترکهایی که عموماً بیشتر از ۱ سانتی متر باز شده و غالباً با جابجایی و پله شدن دال در دو طرف خود همراه هستند. اکثر این ترکها به موازات سطح آب و در رقوم‌های مختلف در دالهای جانبی مشاهده شده‌اند (شکل‌های ۵ و ۶).

در مورد خصوصیات ترکها نکات زیر حائز اهمیت است:

نخست آنکه ترکها (از هر گروه) در شرایط مختلف (چه خاکریز و چه بستر طبیعی) مشاهده شد، به طوریکه علت بروز آنها را نمی‌توان به قسمت خاکریز و یا به قسمت بستر نسبت داد.

دوم آنکه ترکها در دو طرف کانال همزمان و یا در یک طرف به تنهایی ظاهر شده و بروز آنها را نمی‌توان به طول خاصی از کانال با شرایط معین نسبت داد و یا شرایط یکی از دو طرف کانال را مسبب بروز ترکها دانست. کیفیت خاکریزی در طرفین کانال مشابه است و با شرایط یکسان اجرا شده است.

سوم آنکه هر چند ترکها عمدتاً پس از آبیاری و تخلیه مشاهده شدند، اما به مواردی نیز برخورد شد که ترکها قبل از شروع آبیاری ظاهر شده بودند. ترکها پس از آبیاری مجدد، به استثنای آنهایی که با گل و لای پر شده بودند و قابل بررسی نبودند، اغلب گشاد تر شده بودند.

### ۴- عوامل موثر

بروز ترکها می‌تواند به هر کدام و یا ترکیبی از عوامل زیر نسبت داده شود:

- بتن و تمام جزئیات مربوط به آن از جمله نحوه عمل آوری و مقاومت
- خاک و تمام جزئیات مربوط به آن از جمله تورم (Swelling)، ریمبندگی (Collapsibility) و واگرایی (Dispersivity)
- طراحی و جزئیات طرح

#### - بهره‌برداری و جزئیات بهره‌برداری

برای شناسایی هر یک از موارد فوق، موضوع به شرح زیر دنبال شد:

#### ۴-۱ بتن

هر چند خصوصیات بتن ریخته شده با کنترل ادواری آزمایشگاهی توأم بوده و تقریباً بدون استثناء کلیه موارد مورد تأیید قرار گرفته است، لیکن، به علت شرایط محیطی و گرمیسری منطقه، در مدت عمل‌آوری احتمال می‌رفت که صدماتی به بتن وارد شده باشد، لذا بررسی‌هایی بشرح زیر صورت گرفت:

#### ۴-۱-۱ آزمایش چکش اشمیت (Rebound Hammer)

آزمایشهای چکش اشمیت بر روی مناطقی در بالا و پایین ترکها به طور تصادفی انجام شد. برای هر محل آزمایش حداقل ۲۰ قرائت بدست آمد و سپس با میانگین‌گیری، برای هر منطقه آزمایشی یک عدد چکش ثبت شد و با استفاده از منحنی رابطه عدد چکش، مقاومت مکعب بتن بدست آمد. از نظر آماری مقاومت میانگین حدود ۲۴۸ کیلوگرم بر سانتی متر مربع است و در صورتیکه قرار باشد فقط ۵ درصد نمونه‌ها دارای مقاومت کمتر از مقاومت مشخصه باشند، مقاومت مشخصه مکعب معادل ۱۷۵ کیلوگرم بر سانتی متر مربع بدست می‌آید.

#### ۴-۱-۲ مغزه گیری

نمونه‌هایی به قطر حدود ۲ اینچ از محل‌های مختلف اخذ و پس از آماده سازی مورد آزمایش تک‌محوری قرار گرفتند. جهت تهیه نمونه‌ها از قطعات بزرگ بتنی که به منظور بتن ریزی مجدد تخریب شده بودند استفاده شد. از نظر تجزیه و تحلیل آماری، با رعایت ضریب ۱/۲۵ جهت تبدیل به مقاومت مکعب و ضریب ۱/۲ جهت تعدیل قطر، مقاومت میانگین حدود ۸۷ کیلوگرم بر سانتی متر مربع تعیین شد. تناقض موجود بین نتایج آزمایش چکش اشمیت و آزمایش تک محوری بر روی مغزه‌های بتنی می‌تواند ناشی از ماهیت تقریب و تخمین آزمایش چکش (که کما بیش روشی کیفی است) و ماهیت نمونه‌های مغزه باشد که می‌تواند دلیل استفاده از قطعات تخریب شده، نمونه‌ها صحیح و سالم نبوده باشند.

#### ۴-۱-۳ سایر موارد مربوط به بتن

با توجه به شکل شماره ۷\* ماهیت ترکهای مشاهده شده در دال کانالها غالباً از نوع مشخص شده تحت عنوان (I) است که کما بیش بموازات لبه‌های افقی کانالها قرار دارد. علت این گونه ترکها در مرجع اشاره شده، انقباض در اثر خشک شدن طولانی توصیف شده است. همینطور اشاره شده است که این پدیده معمولاً در دالها و دیوارهای نازک بروز می‌کند و هر چند علت اصلی آن در سازه‌ها اتصالات ضعیف

\* - آسیب دیدگی‌های بتن، علل و عوامل آن، تهیه کننده، نرمین سید عسگری، انتشارات: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، نشریه شماره ۸۰

عنوان شده، لیکن علل جنبی و ثانویه آن انقباض و عمل آوری غیر موثر ذکر شده است. جالب توجه است که زمان پدید آمدن این ترکها چند هفته یا چند ماه برآورد شده است. تقریباً کلیه این اوصاف با شرایط ملاحظه شده مطابقت دارد و بنابراین کیفیت و نحوه عمل آوری می‌تواند یکی از دلایل جدی در بروز ترکها در نظر گرفته شود.

#### ۲-۴ خاک

از جسم خاکریز مجاور مقطع کانالها با بیل و کلنگ حفاری و نمونه‌برداری شد. در حین نمونه‌برداری، کیفیت خوب تراکم لایه‌ها که قبلاً توسط آزمایشگاه مکانیک خاک تأیید شده بود، مورد تأیید مجدد قرار گرفت. نمونه‌ها جهت شناسایی و طبقه‌بندی به آزمایشگاه ارسال شد و مطابق انتظار نتایج مشابه نتایج گزارشهای قبلی آزمایشگاه مستقر در محل بدست آمد. با استفاده از اطلاعات مفصل و کاملی (از جمله خصوصیات تراکمی، رطوبت بهینه و غیره) که از طریق آزمایشگاه مستقر در محل پروژه در اختیار قرار گرفت، مقدمات انجام آزمایشهای زیر فراهم گردید:

#### ۱-۲-۴ آزمایشهای آزمایشگاهی

نمونه‌های دست خورده براساس اطلاعات قبلی از آزمایشگاه مستقر در محل، در آزمایشگاه بازسازی (Remould) شدند و سپس دو گروه آزمایشهای رمبندگی (Collapsibility) و آماسی (Swelling) بر روی آنها انجام شد. آزمایشها به ترتیب طبق استانداردهای ASTM D5333-92 و ASTM D4546-90 (Method C) صورت گرفت. آزمایشهای مفصل دیگری نیز جهت بررسی پدیده واگرایی (Dispersivity) بر روی نمونه‌ها انجام شد.

#### ۱-۲-۴-۱ فصوصیات رمبندگی

نتایج آزمایشهای رمبندگی دو نمونه، ضریب پتانسیل رمبندگی را  $1/5$  و  $2/5$  درصد نشان می‌دهد. این مقادیر دلالت بر پتانسیل جزئی رمبندگی دارد.

#### ۲-۱-۲-۴ فصوصیات آماسی

با انجام دو آزمایش فشار تورمی به ترتیب  $0/2$  کیلوگرم بر سانتی متر مربع و صفر بدست می‌آید که عملاً قابل توجه نمی‌باشد. در روش استفاده شده، مقدماً فشار جزئی  $0/05$  کیلوگرم بر سانتی متر مربع اعمال شده است و سپس با غرقاب کردن نمونه، تغییر شکل آن اندازه‌گیری شده است. در صورت تورم، با اعمال فشارهای بیشتر جلوی تورم گرفته می‌شود.

با استفاده از منحنی‌های آماس اثر تورم در کنارهای کانال محاسبه و حداکثر آن  $3/4$  میلیمتر بدست آمد. ملاحظه می‌شود که مقدار تورم کل ناچیز است.

## ۳-۱-۲-۴ فصولیات واگرایی

آزمایشهای سوراخ سوزنی (Pin hole)، هیدرومتر مضاعف، کرامپ و شیمیایی (شامل تعیین یونهای کلسیم، سدیم، پتانسیم و منیزیم) هیچکدام خصوصیات خاک را واگرا نشان ندادند.

## ۳-۴ طراحی

در طراحی کانالها، لایه نفوذپذیر و زهکش در زیر دال کانالها پیش‌بینی نشده است. کانالهای متعددی در این پروژه و در پروژه‌های دیگری نظیر کشت و صنعت نیشکر کارون، کشت و صنعت نیشکر شعبیه و مقداری از کانالهای آب در آذربایجان غربی نیز بهمین شکل اجرا شده که دارای ترکهای مشابه می‌باشند. شاید علت این امر آنست که مشاورین مربوطه بطور سنتی طبق ضوابط U.S. Bureau of Reclamation در کتابهایی نظیر Linings for Irrigation Canals (USBR 1963) عمل می‌نمایند که متأسفانه در این مورد تاحدی مبهم به مطلب پرداخته است. صفحه ۳۱ این مرجع تحت عنوان زهکشهای تحتانی می‌نویسد "اغلب کانالها بقصد جلوگیری از نفوذ آب ساخته می‌شوند، پس مصالح زیر سازی معمولاً زهکش هستند." یا مثلاً عنوان می‌نماید که "وقتی کانال خالی است و یا وقتی سطح آب در کانال نسبتاً پایین است، اگر سطح آب زیر زمینی بالا باشد، فشار هیدرواستاتیکی از بیرون به پوشش کانال وارد می‌شود که با شناوری باعث صدمه به دال کانال می‌شود مگر اینکه زهکش‌های تحتانی جلوی آنرا بگیرند."

بطوریکه ملاحظه می‌شود، نقش زهکش‌های تحتانی فقط در شرایط تراز بالای آب زیر زمینی مطرح شده است و همینطور بطور ضمنی اشاره براین است که عموماً مصالح در تماس با کانال خود بخود زهکش هستند. بنابراین هر گاه سطح آب زیرزمینی در رقوم‌بالتر از کف کانال مشاهده نشده باشد پیش‌بینی خاصی بعمل نمی‌آید. در مراجع متعدد دیگر اروپائی و آمریکایی نیاز به زهکش‌های تحتانی و یا ایجاد و احداث لایه‌های زهکش بطور صریح و روشن مورد اشاره قرار گرفته است. از جمله می‌توان به کتاب Hydraulic Structures, By M.M Grishin, Mir Publishers اشاره کرد که در آن جزئیات لایه زهکش بطور تیپ و اصولی ارایه شده است.

به علت بالا نبودن سطح آب زیر زمینی در پروژه مورد نظر، زهکش‌های تحتانی در نظر گرفته نشده، مضاعف بر اینکه خاکریزی‌ها دارای خاصیت زهکشی بسیار بسیار کم ( خاکهای CL ) و یا در مقایسه با ماسه‌ها و شن‌ها نسبتاً کم ( خاکهای ML ) بوده است. بنابراین، جهت کنترل رفتار آب در خاک، در مجاورت کانال آبرسان، جایی که حدود ۱۵ متر خاکریزی انجام شده است، پیرومترهایی نصب شد که تعدادی از آنها وجود سطح آب را در رقوم‌های حدود ۳۰-۱۵ سانتی متر از کف کانال نشان می‌دهند.

همین‌طور در پهلوی کانال‌ها و در جایی که خاکریزی وجود دارد، در قسمت پایینی شیب خاکریزی محل‌های تجمع آب نیز مشاهده شد که مبین حرکت آب از داخل کانالها به بیرون است. در پروژه دیگری (شعبیه) در هنگام خالی بودن کانالها، وجود سیلت فراوان در محل درزها در داخل کانال نشان دهنده حرکت آب از پشت کانال به داخل کانال و شسته شدن سیلت پشت کانال‌ها می‌باشد.

- به علت مشاهدات فوق، مدل دال کانال در حالی که کانال خالی و در پشت آن (چه طبیعی و چه خاکریز) سطح آب وجود دارد مورد بررسی قرار گرفت. این مدل با مشاهدات در محل هماهنگ است زیرا:
- فشار هیدرواستاتیکی در پشت کانال عمل می‌نماید و برآیند نیروی فشاری در قسمت تحتانی دال قرارداد،
  - قسمت فوقانی بعلت غوطه‌ور نبودن ( سنگینتر بودن)، چسبندگی و اصطکاک دال با خاک پشت در جای خود باقی ماند،
  - دال بصورت صفحه‌ای عمل می‌کند که دارای دو تکیه گاه است یکی در قسمت تحتانی (محل برآیند نیروی هیدرواستاتیکی) و یکی در قسمت فوقانی (عکس العمل خاک خشک) و عامل وزن دال می‌تواند باعث شکست دال شود.

#### ۴-۳-۱ بررسی و آنالیز دال بتنی

دالها در دو تیپ با ضخامت ۸ و ۱۲ سانتی متر اجرا شده‌اند. با در نظر گرفتن فشار هیدرواستاتیکی در پشت و وزن دال (کانال بدون آب) محل تنش برشی صفر (محل گشتاور حداکثر و یا نتیجتاً محل شکستن دال) طبق جدول زیر بدست آمد:

عمق خط اشباع از سطح زمین (m)	محل شکست صفحه از سطح زمین (m)	
	ضخامت دال	
	8cm	12cm
0	0.5	0.3
0.5	1.3	1.1
1.0	2.0	1.75*
1.5	2.65	
2.0	3.25*	

\* عمق غیر واقعی است و فقط برای درون یابی ارایه شده است.

جدول فوق محل احتمالی بروز ترک را در کانالها نشان می‌دهد. در بررسی محل قرارگیری ترکها (بخصوص ترکهای گروه دوم) مشاهده شد که هر چند ترکها در کانالهای مختلف در ترازهای مختلفی بروز کرده‌اند اما در هر کانال برای مسیرهای طولانی تقریباً در یک رقوم مشخصی قرار دارند.

بررسی دیگری نیز بشرح زیر انجام شد:

ارتفاع و وزن دالهای جانبی در کانالهای مختلف طبق جدول زیر است:

کانال	آبرسان	P1 الف	P1 ب	P1 پ	P1 د
ارتفاع h (m)	3.1	2.35	1.8	1.4	0.95
Ws مولفه وزن دیواره در جهت عمود بر دیواره (ton)	1.34	1.02	0.8	0.4	0.3

برآیند نیروی آب (عمود بر دیواره) با در نظر گرفتن سطوح آب مختلف در کانالهای مختلف طبق جدول زیر تعیین شد:

عمق خط اشباع از سطح زمین (m)	برآیند نیروی آب، عمود بر دیواره (ton)				
	آبرسان	P1 الف	P1 ب	P1 پ	P1 د
0	8.7	5.0	2.9	1.8	0.8
0.5	6.0	3.1	1.5	0.7	0.2
1.0	4.0	1.6	0.6	0.2	--
1.5	2.3	0.7	--	--	--
2.0	1.1	--	--	--	--

بنابراین، بعنوان مثال، در کانال آبرسان، در صورتیکه کانال خالی باشد، با داشتن سطح آب پشت کانال در عمق ۱/۵ متر، نیروی آب ۲/۳ تن بر دالی که وزن آن ۱/۳۴ تن است عمل می‌نماید و بنابراین می‌تواند آنرا حرکت دهد و یا بشکند و یا در آن ایجاد ترک نماید. براین اساس، دالهای کانالهای مختلف، در شرایط وجود عمق آب در ترازهای بالاتر از مقادیر زیر (پشت کانالها) تعادل خود را از دست خواهند داد:

آبرسان ۱/۹۰ متر

P1 الف ۱/۳۲ متر

P1 ب ۰/۸۹ متر

P1 پ ۰/۸۰ متر

P1 د ۰/۴۲ متر

#### ۴-۴ بهره برداری

مسلماً در شرایط که در بند ۳-۴ (طراحی) عنوان شد، نحوه بهره‌برداری یا آگیری که در شرایط عادی و وجود سیستم زهکش نیز همیشه با ظرافت توأم است، اهمیت به مراتب بیشتری پیدا می‌کند. قابل توجه است که اغلب ترکها پس از یک دوره آگیری و سپس خشک کردن کانال بوجود آمده‌اند در چنین شرایطی لازم است پایین انداختن سطح آب در کانالها بطور کند و مرحله‌ای انجام شود، بطوریکه



سطح آب ایجاد شده در پشت کانالها فرصت افت و هماهنگی با سطح آب داخل کانال را داشته باشد. این مطلب نه فقط در دوره‌های آزمایش کانالها بلکه در سرتاسر دوران بهره‌برداری اهمیت ویژه‌ای دارد.

## ۵- نتیجه گیری

با توجه به آنچه گفته شده نتایج زیر بدست آمد:

- هر چند بروز برخی از ترکها می‌تواند ناشی از عمل آوری غیر اصولی و انقباض زیاد به علت شرایط محیطی منطقه باشد، لیکن این گونه ترکها عموماً در گروه اول ( بند ۳) قرار می‌گیرند. مقاومت بتن که از طریق آزمایش چکش اشمیت و یا با مغزه‌گیری تعیین شده است، ضمن داشتن تناقض با یکدیگر، بهر حال بالا نیست و می‌تواند به عنوان عامل کمکی در بروز ترکهای گروه دوم یا سوم نقش داشته باشد، اما طبق نتایج دیگری که در زیر بحث می‌شود، به طور مطلق عامل بروز ترکها تشخیص داده نشد.

- آزمایشهای خاک هیچکدام رمبندگی، تورم و واگرایی نشان ندادند. پس از تخریب بعضی از دالها جهت بازسازی، حفره‌هایی مشابه آنچه در شکل‌های شماره ۸ و ۹ آمده است در خاکهای سیلتی (ML) مشاهده شد که بدواً تصور شد ناشی از خاصیت واگرایی خاکهای مصرفی در قسمت خاکریزی باشد که آزمایشها آنها تأیید نکردند. این حفره‌ها فقط می‌توانند به پدیده Piping نسبت داده شوند.

- بنظر می‌رسد آنچه اتفاق افتاده، بشرح زیر باشد:

” با شروع آبیاری، تراز سطح آب در پشت روکش بتنی کانالها افزایش یافته و در تراز سطح آب داخل کانال قرار گرفته، زیرا درزهای انقباض کانالها غالباً خوب اجرا و یا ماستیک گذاری نشده، سبب نفوذ آب از داخل کانال می‌شوند. با خالی کردن کانال یا پایین آوردن سطح آب داخل کانال، اگر خاک پشت کانال رس و دارای نفوذ پذیری بسیار کم باشد، فشار هیدرواستاتیکی از بیرون به داخل به علت اختلاف ارتفاع آب در بیرون ( که با زمان کوتاه پایین نمی‌آید ) و داخل بروی دال عمل کرده و باعث جابجایی و ترک خوردگی دال می‌شود. در کانال پر از آب واقع در بستر سیلتی و نفوذپذیری نسبتاً بیشتر، فشار ستون آب سبب وقوع پدیده Piping می‌شود. این پدیده در بررسی کانالها بخاطر وجود حفره‌ها در مناطق سیلتی مشاهده شد، چیزی که ممکن بود به واگرایی خاک نسبت داده شود. بهر حال، در صورت Piping نیز حرکت دال و یا ایجاد ترک پیش خواهد آمد.“

- در حین بررسیها به نکته دیگری نیز برخورد شد و آن اینکه در مواردی ( هر چند نه به تعداد خیلی زیاد ) دالها بدون داشتن ترک بطور کامل از جا بلند شده بودند. آنچه در بالا نتیجه گیری شد می‌تواند این پدیده را نیز توجیه نماید.

- هر چند بررسی ترکها در کانالهای آبرسان و P1 پس از آبیاری انجام شد، اما به علت آنکه ترکهایی نیز در کانالهای فرعی قبل از آبیاری مشاهده شده بود، آمار مفصلی از این گونه ترکها در تمام کانالها چه اصلی و چه فرعی تهیه شد. جدولهای ۱ و ۲ و برگهای ۱ و ۲ این آمار را ارائه

می‌نمایند. به طوریکه از جدول ۱ یا برگ ۱ ( کانالها فرعی ) ملاحظه می‌شود اولاً قبل از آبیگری حدود ۸۸ درصد دالها سالم بوده اند و ثانیاً بقیه ترکها همگی ترکهای انقباضی و از گروه اول ( بند ۳) بوده و ثالثاً هیچگونه جابجایی در دالها مشاهده نشده است. بنابراین، تصور اینکه ترکها بدون آبیگری و بدون توجه به سطح آب پشت کانالها هم بروز کرده صحیح نیست و این گونه ترکها صرفاً به مسائل بتن و عمل آوری و غیره مربوط می‌شود. در مقایسه با ترکهای کانالهای فرعی، در کانالهای آبرسان و P1 ترکها از تمام گروههای سه‌گانه و بعضاً همراه با جابجایی دیده می‌شوند و ماهیت متفاوتی نسبت به ترکهای کانالهای فرعی دارند (جدول ۲ یا برگ ۲)

- در بعضی کانالها ( از جمله در طول قابل ملاحظه ای از کانال P1 و همینطور کانالهای درجه دو) با وجود آبیگری و تخلیه بدفعات، هیچ گونه ترکی بروز نکرده است. این امر در بعضی موارد می‌تواند ناشی از ارتفاع کم کانالها (در نتیجه احتمال صدمه‌پذیری کمتر بعط فشار هیدرواستاتیکی کمتر آب) و یا وجود مصالح درشت دانه تر و یا نفوذپذیرتر که همزمان با پایین افتادن سطح آب در داخل کانال به عمل زهکشی سریعتر کمک کرده اند، و یا توپوگرافی و شرایط فاصله آب زیر زمینی از سطح آب داخل کانال مربوط باشد.

#### ۶- پیشنهاد

پیشنهاد می‌شود آبیگری و تخلیه کانالها در هر موقع، چه هنگام آبیگری آزمایشی یا در دوران بهره‌برداری به آرامی و کندی در مراحل و پله‌های مختلف انجام گیرد به طوریکه سطح آب در پشت کانالها فرصت لازم جهت افت و همسان شدن با سطح آب داخل کانال را داشته باشد.

لازم است در احداث کانالهای جدید، در خاک‌های ریز دانه، ایجاد لایه زهکشی زیر روکش بتنی کانالها (حداقل در کف) مراعات گردد. تعبیه لایه زهکش بین روکش بتنی کانال و مصالح ریز دانه (بستر طبیعی یا خاکریز) در عملیات احداث کانالها بدون توجه به محل قرارگیری و یا عدم وجود سطح آب زیر زمینی ضروری و اجتناب ناپذیر است و بنابراین قویاً توصیه می‌شود.


اصلاح ترکهای جزئی می‌تواند با دستور العملهای متعارف صورت گیرد. بهر حال، پس از انجام اصلاحات جزئی (برای ترکهای گروه اول یا دوم) و اصلاحات کلی (برای گروه سوم که شامل تخریب کامل دال، ایجاد لایه زهکشی و ساخت مجدد دال می‌شود) آبیگری می‌تواند شروع شود و به علت ماهیت گل آلود آب مصرفی، کانالها بمرور بطور نسبی آب بندی می‌شوند و مشکلی نخواهند داشت. تخلیه یکسره و عجولانه کانالها توصیه نمی‌شود و در شرایط اجباری نیز بایستی توام با احتیاط، برنامه ریزی و حق المقدور طور بطئی صورت گیرد.

جدول ۱  
کانالهای فرعی - بیش از آبگیری

جمع کل کانالها	I-S-3-L			I-S-3-R			I-S-O			کانال
	جمع درصد	راست درصد	چپ درصد	جمع درصد	راست درصد	چپ درصد	جمع درصد	راست درصد	چپ درصد	
۵۶۱۵	۱۸۳۹	۹۳۰	۹۰۹	۱۷۵۲	۸۵۳	۸۹۹	۲۰۲۴	۱۰۲۴	۱۰۰۰	کاملاً سالم بدون جابجایی
٪۸۲	٪۸۸	٪۸۸	٪۸۷	٪۷۳	٪۷۱	٪۷۵	٪۸۷	٪۸۸	٪۸۶	
۸۴۳	۱۵۳	۷۳	۸۰	۴۲۵	۲۳۵	۱۹۰	۲۶۵	۱۱۶	۱۴۹	یک ترک مویی بدون جابجایی
٪۱۲	٪۷	٪۷	٪۷	٪۱۸	٪۲۰	٪۱۶	٪۱۱	٪۱۰	٪۱۳	
۲۵۶	۸۷	۳۶	۵۱	۱۵۶	۸۲	۷۴	۱۳	۱۰	۳	یک ترک باز شده بدون جابجایی
٪۴	٪۴	٪۳	٪۵	٪۷	٪۷	٪۹	٪۱	٪۱	<٪۱	
۶۴	۱۷	۹	۸	۳۵	۱۳	۲۲	۱۲	۱۰	۲	بیش از یک ترک مویی بدون جابجایی
٪۱	<٪۱	<٪۱	<٪۱	٪۱	٪۱	٪۲	٪۱	٪۱	<٪۱	
۴۱	۵	۳	۲	۳۶	۱۸	۱۸	-	-	-	بیش از یک ترک باز شده بدون جابجایی
٪۱	<٪۱	<٪۱	<٪۱	٪۱	٪۱	٪۱	-	-	-	
۶۸۱۹	۲۱۰۱	۱۰۵۱	۱۰۵۰	۲۴۰۴	۱۲۰۱	۱۲۰۳	۲۳۱۴	۱۱۶۰	۱۱۵۴	جمع تعداد دانها


جدول ۲  
کانالهای اصلی - پس از آبیگری

وضعیت دال	آبرسان			P1			جمع کل کانالها
	چپ	راست	جمع	چپ	راست	جمع	
	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد
کاملاً سالم بدون جابجایی	۴۹۶	۳۶۹	۸۶۵	۱۷۰۳	۱۶۲۸	۳۳۳۱	۴۱۹۶
	%۴۶	%۳۴	%۴۰	%۶۸	%۶۵	%۶۶	%۵۸
سالم - جابجا شده	۹	۳۲	۴۱	۱۳۸	۸۳	۲۲۲	۲۶۳
	%۰/۸	%۳	%۱/۹	%۵/۵	%۳/۳	%۴/۴	%۳/۶
یک ترک مویی بدون جابجایی	۴۳۵	۴۱۲	۸۴۷	۳۵۱	۴۸۴	۸۳۵	۱۶۸۲
	%۴۰	%۳۸	%۳۹	%۱۴	%۱۹/۳	%۱۶/۶	%۲۳/۴
یک ترک باز شده بدون جابجایی	۶۲	۱۱۴	۱۷۶	۱۵۹	۱۰۷	۲۶۶	۴۴۲
	%۵/۷	%۱/۵	%۸	%۶/۴	%۴/۳	%۵/۳	%۶/۲
بیش از یک ترک مویی بدون جابجایی	۵۱	۸۷	۱۳۸	۶۷	۱۴۲	۲۰۹	۳۴۷
	%۴/۷	%۸	%۶/۴	%۲/۷	%۵/۶	%۴/۲	%۴/۸
بیش از یک ترک باز شده بدون جابجایی	۸	۳۸	۴۶	۳۷	۳۶	۷۳	۱۱۹
	%۰/۷	%۳/۵	%۲/۱	%۱/۵	%۱/۴	%۱/۵	%۱/۷
یک ترک مویی و جابجا شده	۸	۱۷	۲۵	۲۰	۱۵	۳۵	۶۰
	%۰/۷	%۱/۶	%۱/۲	%۰/۸	%۰/۶	%۰/۶	%۰/۸
یک ترک باز شده جابجا شده	۳	۷	۱۰	۱۴	۷	۲۱	۳۱
	%۰/۳	%۰/۶	%۰/۵	%۰/۶	%۰/۳	%۰/۴	%۰/۳
بیش از یک ترک مویی و جابجا شده	۰	۴	۴	۸	۷	۱۵	۱۹
	%۰	%۰/۴	%۰/۲	%۰/۳	%۰/۳	%۰/۳	%۰/۳
بیش از یک ترک باز شده و جابجا شده	۱۲	۴	۱۶	۵	۵	۱۰	۲۶
	%۱/۱	%۴	%۰/۷	%۰/۲	%۰/۲	%۰/۰۲	%۰/۴
جمع تعداد دالها	۱۰۸۴	۱۰۸۴	۲۱۶۸	۲۵۰۲	۲۵۱۴	۵۰۱۶	۷۱۸۴

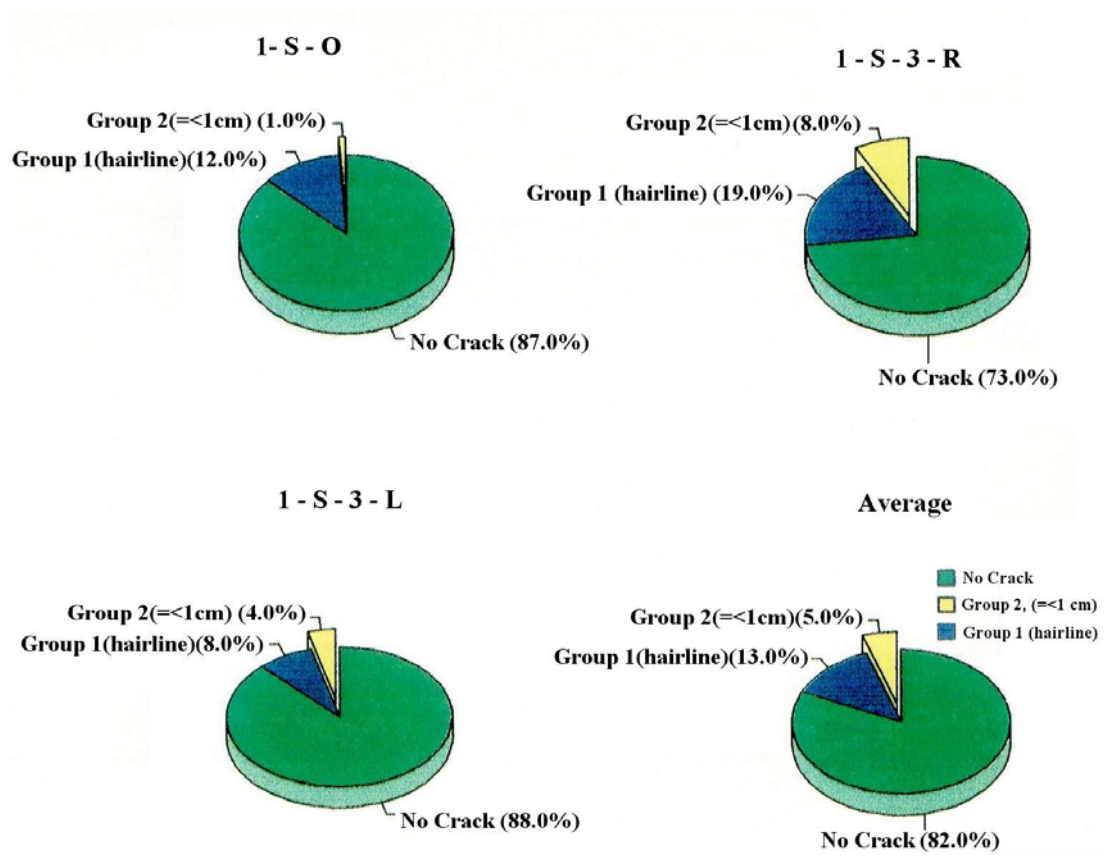


برگ ۱ - کانال‌های فرعی پیش از آبیاری


**Main Feeder**

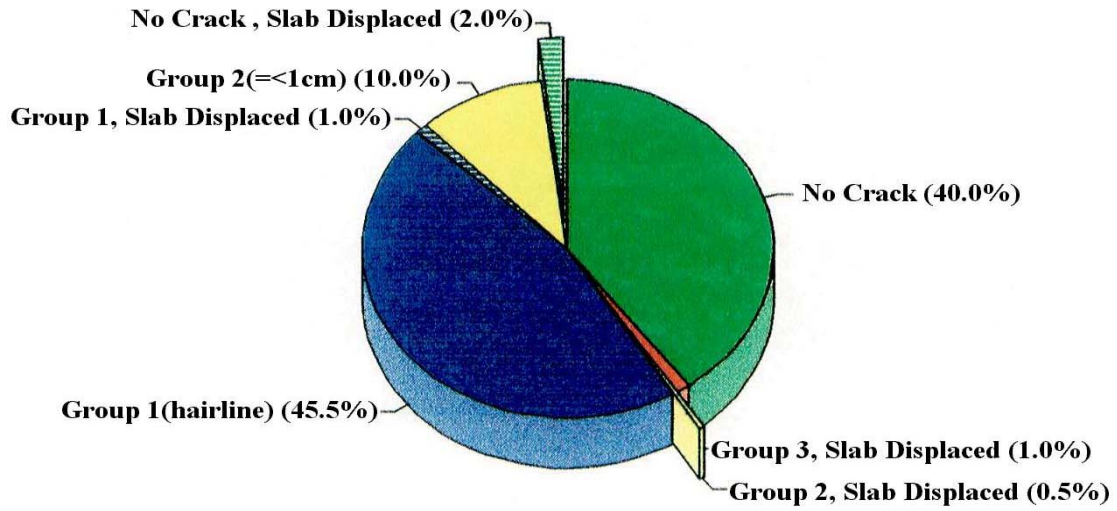

**P1**

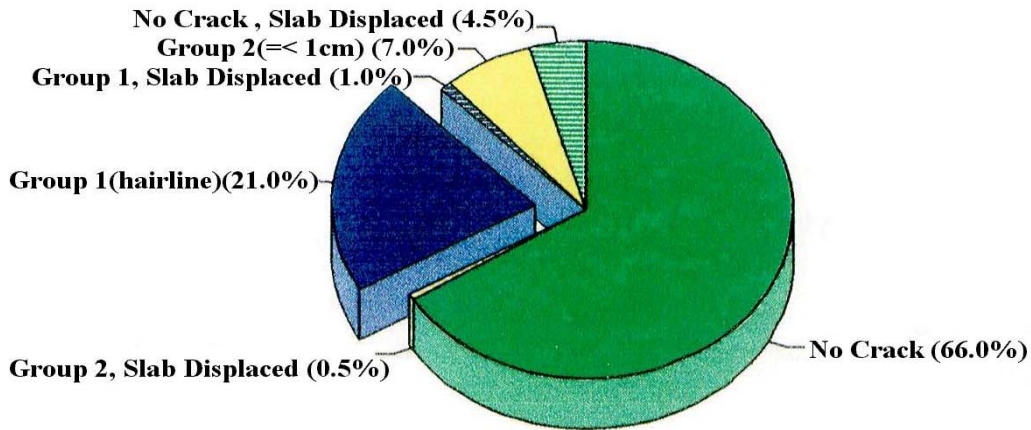

**Average**

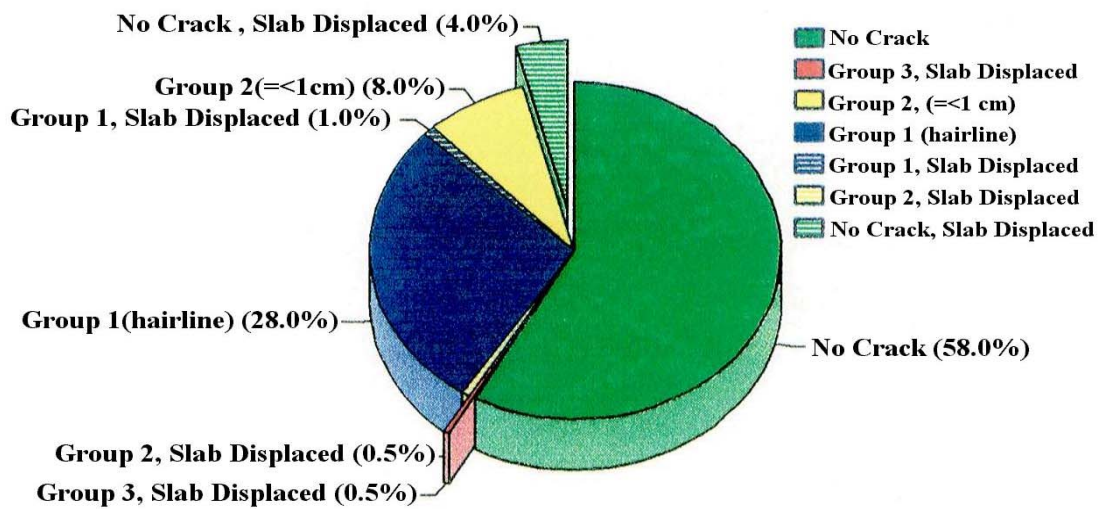

برگ ۲ - کانالهای آبرسان و P1



شکل شماره ۱ - ترک‌های مویی ناشی از انقباض بتن



شکل شماره ۲ - ترک‌های مویی ناشی از انقباض بتن



شکل شماره ۳ - ترکهای موازی بدون جابجایی دال




شکل شماره ۴ - ترکهای موازی بدون جابجایی دال






شکل شماره ۵ - ترکهای بیش از ۲ سانتی متر با جابجایی و پله شدن دال

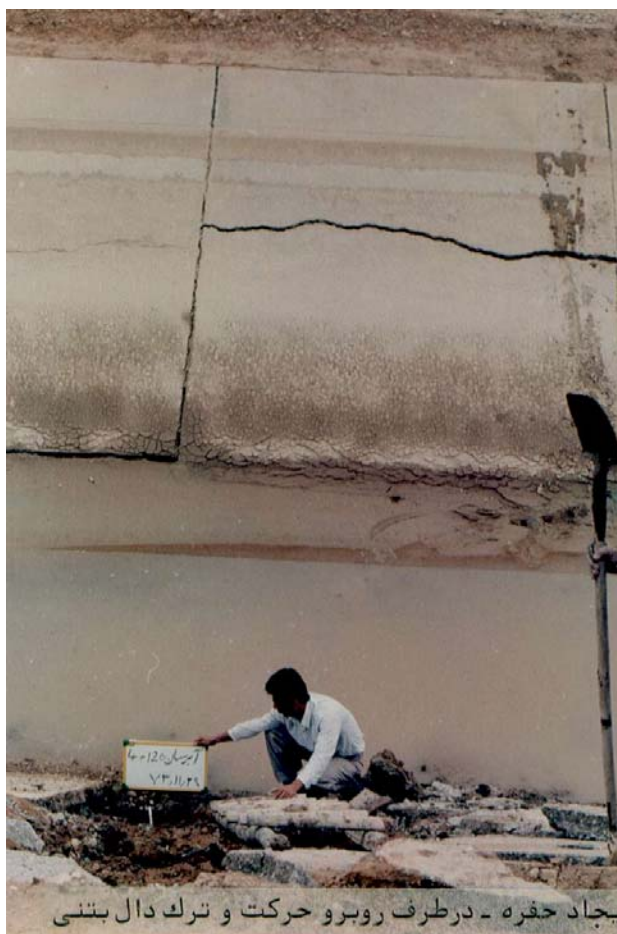

شکل شماره ۶ - ترکهای بیش از ۲ سانتی متر با جابجایی و پله شدن دال

دسته بندی ترکهای طبیعی

انواع ترک خوردگی	علامتگذاری در شکل	تحت انواع ترک خوردگی	معمولی ترین محل ترک	علت اولیه	علل و عوامل ثانوی	پیشگیری (بافتراض عدم امکان طراحی مجدد) در همه موارد مانع کم شود	زمان پدید آمدن ترک
نشست پلاستیک	A	روی آرماتور	مقاطع عمیق	آب آوری زیاد	شرایط خشک شدن اولیه سریع	کاهش آب آوری (بکار بردن مواد حبابزا و لرزش مجدد)	ده دقیقه تا ۳ ساعت
	B	قوسی	در سرستونها	(Bleeding) خشک شدن اولیه سریع	آب آوری کند	بهبود عمل آوری اولیه	نیم ساعت تا شش ساعت
	C	تغییر عمق	دالهای ناودانی				
افت پلاستیک (Shrinkage)	D	قطری	جادهها و دالها	خشک شدن اولیه سریع فولاد نزدیک	خنک کردن سریع	کاهش حرارت یا عایقکاری	یک یا دو روز تا سه هفته
	E	نامنظم	دالهای بتنی مسلح				
جمع شدگی (Contraction)	F	روی آرماتور	دالهای بتنی مسلح	گرادیان حرارتی زیاد	انقباض زیاد و عمل آوری غیر موثر	کاهش مقدار آب بتن و بهبود عمل آوری	چند هفته یا چند ماه
	G	مانع خارجی	دیوار ضخیم				
اولیه داخلی	H	مانع داخلی	دالهای ضخیم	انقباض ضعیف	مخلوط غنی و عمل آوری ضعیف	بهبود عمل آوری و نازک کاری	یک تا هفت روز و گاهی خیلی دیرتر
	I		دالها و دیوارهای نازک				
چروکیدگی سطح بتن (Crazing)	J	در مقابل قالب	بتن با سطح خوب	ماله کشی اضافی	بتن با کیفیت بد	حذف علل ذکر شده	بیش از دو سال
	K	بتن شناور	دالها				
خوردگی آرماتورها	L	طبیعی	ستونها و تیرها	فقدان پوشش کلرورکلسیم اضافی	بتن با کیفیت بد	حذف علل ذکر شده	بیش از ۵ سال
	M	کلرورکلسیم	بتن پیش ساخته				
واکنش قلیاییها با مصالح سنگی	N		محلهای خوب	مصالح سنگی فعال سیمان با محتوای قلیایی بالا		حذف علل ذکر شده	بیش از ۵ سال

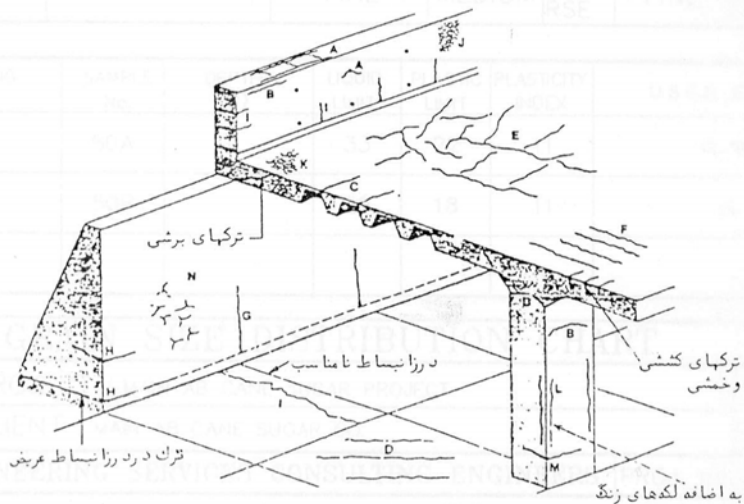

شکل شماره ۷- نمونه هایی از ترک خوردگی در سازه بتنی فرضی

شکل شماره ۸- حفره ناشی از Piping



شکل شماره ۹ - ایجاد حفره در اثر Piping و حرکت دال بتنی در روبرو

